### (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平9-182452

(外3名)

(43)公開日 平成9年(1997)7月11日


(51) Int.Cl. <sup>6</sup>		離別記号	庁内整理番号 9181 - 5H 9181 - 5H	FΙ			技術表示箇所				
H02M	7/48			H 0 2 M	7/48		Q F				
	7/5387		9181 -5H		7/5387		Z				
				審査請求	未請求	請求項の数 5	OL	(全 2	3 頁)	SES	
(21)出願番号		特願平7-336882		(71)出願人						A	
(22)出顧日		平成7年(1995)12月	₹25日	(72)発明者	東京都 土谷 東京都 一	機株式会社 F代田区丸の内 S一郎 F代田区丸の内 k式会社内				AVAILABL	
				(72)発明者	岡山 多東京都刊		二丁自:	2番3号	] 三	M	
				(72)発明者	小山 正年 中本京都		二丁目:	2番3号	多 三	<b>OPY</b>	

#### (54) 【発明の名称】 3 レベルインパータ装置

#### (57)【要約】

【課題】 電圧ベクトルPWM方式において、異なるPWMモード間の切換を円滑に実行できる3レベルインバータ装置は知られていなかった。

【解決手段】 出力周波数指令 f\*が PWMモード切換 周波数 f 1に達して第 1 の切換許可信号が出力される と、その時点の PWM周期 N c / に対応して切換えた場合の切換え直後の PWM周期 N c を求め、これが切換判 定条件を満足するか否かを判断し、満足する場合は当該 PWM周期 N c への移行を実行し、非同期 PWMモードから同期 PWMモードへの切換を行う。

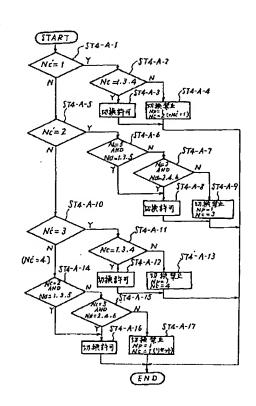

(74)代理人 弁理士 宮田 金雄

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 中性点出力端子を有する直流電源の正極 と負極との間に、順次、第1ないし第4のスイッチング 素子を直列接続するとともに、上記第1と第2のスイッ チング素子の接続点および第3と第4のスイッチング素 子の接続点をダイオードを介して上記中性点出力端子に 接続してなり、上記第2と第3のスイッチング素子の接 続点をインバータの出力端子とする3レベルインバータ を3相分設け、上記各相のスイッチング素子のスイッチ ング状態に対応して定まる電圧ベクトルを、周期毎に与 10 えられる電圧指令ベクトルに応じて順次パルス幅変調 (PWM) により出力することにより電圧を制御する3 レベルインバータ装置であって、上記PWM周期が電圧 指令ベクトルの周波数によらず一定である非同期PWM モードと上記PWM周期の逆数が電圧指令ベクトルの周 波数の整数倍となるように当該PWM周期が変化する同 期PWMモードとを備え、上記電圧指令ベクトルの周波 数に応じて、上記非同期PWMモードと同期PWMモー ドとの間、または互いに異なる同期PWMモードの間の PWMモード切換を行うように構成されたものにおい

上記電圧指令ベクトルの周波数が所定の切換基準値に達 したとき切換信号を出力する手段、および上記切換信号 が出力された時点のPWM周期における最後の電圧ベク トルと、切換えた場合の切換え直後のPWM周期におけ る最初の電圧ベクトルとが同一のスイッチング状態にあ るかまたは一対のスイッチング動作で移行可能なスイッ チング状態にあるという切換判定条件のもとでPWMモ ードの切換えを実行する手段を備えたことを特徴とする 3レベルインバータ装置。

【請求項2】 電圧ベクトルの座標系に、位相角を等分 割してなる6つの区間と、これら各区間内に電圧ベクト ルの互いに隣接する3つの接点を結んでなる4つの領域 とを設定し、PWMモード毎に電圧指令ベクトルが取り 得る上記区間および領域に応じて各PWM周期における 電圧ベクトルの出力順序を予め決定し、これら電圧ベク トルおよびその出力順序を記憶する手段を備え、上記記 憶された電圧ベクトルおよびその出力順序に基づき、P WMモードの切換判定条件の判断を行うようにしたこと を特徴とする請求項1記載の3レベルインバータ装置。 【請求項3】 非同期PWMモードまたは同期PWMモ

ードである第1のPWMモードから同期PWMモードで ある第2のPWMモードへ切換える場合において、切換 信号が出力された時点の上記第1のPWMモードのPW M周期における電圧指令ベクトルの位相角  $\theta$  を検出す る手段、上記位相角 0 1との差が所定値以内の位相角 0 2 を有する上記第2のPWMモードのPWM周期を選択す る手段、および上記選択された第2のPWMモードのP WM周期と上記第1のPWMモードのPWM周期とが切 換判定条件を満足するか否かを判断する手段を備えたこ とを特徴とする請求項2記載の3レベルインバータ装

【請求項4】 同期PWMモードから非同期PWMモー ドへ切換える場合において、上記同期PWMモードの各 PWM周期の最初と最後の電圧ベクトルに中性点電圧ベ クトル(直流電源の中性点出力端子に電流の出入を生じ させる電圧ベクトル)を配し、上記非同期PWMモード の各PWM周期の最初と最後の電圧ベクトルに零電圧ベ クトル (すべての線間電圧が零となる電圧ベクトル)を 配するようにしておき、切換信号が出力された時点の上 記同期PWMモードのPWM周期との間で切換判定条件 を満足する上記非同期PWMモードのPWM周期を選択 し、この選択された上記非同期PWMモードのPWM周 期へ切換えを実行する手段を備えたことを特徴とする請 求項2記載の3レベルインバータ装置。

【請求項5】 異なるPWMモードへ切換えるための切 換信号を出力する場合の電圧指令ベクトルの周波数の切 換基準値として、上記電圧指令ベクトルの周波数の増加 時に設定する値より減少時に設定する値を小さくしたこ とを特徴とする請求項1ないし4のいずれかに記載の3 レベルインバータ装置。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

20

30

【発明の属する技術分野】この発明は、パルス幅変調 (PWM) により出力電圧が制御される3レベルインバ ータ装置の、特に複数のPWMモード間のPWMモード 切換方法に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】従来、インバータのPWM方式の1つと して、変調信号である三角波と基準信号である正弦波と を比較してPWM信号を作成する、いわゆる三角波比較 PWM方式が知られている。図28はPWM信号作成方 法の概要を示す波形図である。図28(1)において、 正弦波は基準信号を示し、三角波は変調信号を示してい る。正弦波と三角波との大きさを比較することで得られ るPWM信号は図28(2)のように、例えば正弦波が 三角波より大きい範囲ではオン信号、また三角波が正弦 波より大きい範囲ではオフ信号である。そして、このP WM信号がインバータを構成する各スイッチング素子へ オン、オフ信号として与えられる。

【0003】ところで、PWM方式は変調信号と基準信 号との関係により非同期PWMモードと同期PWMモー ドとに分類される。例えば三角波比較PWM方式の場 合、非同期PWMモードでは変調信号の周波数は基準信 号の周波数によらず一定であり、同期PWMモードでは 変調信号の周波数は基準信号の周波数の整数倍である。 この非同期PWMモードでは、変調信号と基準信号との 周波数比が十分に大きくないと、インバータの出力電圧 に低次の高調波が発生したり、電流リップルが増加する などの不具合が発生する。また、インバータに使用する

半導体スイッチング素子の特性やインバータの損失などの理由により、一般に変調信号の周波数には上限が設けられている。したがって、変調信号と基準信号との周波数比が十分に大きくとれない場合には、非同期PWMモードと同期PWMモードとを組み合わせてインバータを駆動している。つまり、インバータの出力周波数が低周波領域の場合には非同期PWMモードで駆動し、高周波領域の場合には同期PWMモードに切換て駆動している。

【0004】非同期PWMモードと同期PWMモードと 10を組み合わせてインバータを駆動する場合、非同期PWMモードから同期PWMモードへのPWMモード切換時点には、変調信号の周波数が大幅に減少する。変調信号の周波数にこのような偏差がある場合、基準信号と変調信号との位相偏差を考慮せずに非同期PWMモードから同期PWMモードへのPWMモード切換を行うと、変調信号である三角波の波形に不連続が生じることがある。この不連続はインバータの出力電圧に電圧変化を生じさせ、その結果として電流リップルが増大し過電流を生じさせることになる。 20

【0005】このような波形不連続を生じさせないための方法としては、例えば、特公平6-32561号公報に示されているように、非同期PWMモードの変調信号の位相と同期PWMモードの変調信号の位相とを検出し、これら2つの位相の一致点で非同期PWMモードから同期PWMモードへのPWMモード切換を行う方法が知られている。

【0006】一方、最近では、直流電源の正極と負極との間に中性点出力端子を備え、3レベルの電圧を出力可能とするいわゆる3レベルインバータが開発され、2レ 30ベルインバータに比較して、出力電圧の高調波を低減できることからその用途の拡大が図られている。そして、この場合、例えば、特開平5-211775号公報に示されているように、上述した三角波比較PWM方式に替わって、各相のスイッチング状態に対応して定まるいわゆる電圧ベクトルの概念を導入してPWM制御を行う方式が新たに適用されている。

【0007】ところで、この電圧ベクトルPWM方式においても、その出力周波数に関連して、前述したスイッチング素子やインバータの損失などを考慮すると、非同 40 期PWMモードと同期PWMモードとを組み合わせた制御構成が要請される。

#### [0008]

【発明が解決しようとする課題】この場合、その異なる PWMモード間の切換えにあたっては、従来の三角波比較 PWM方式のときとは違った方式が必要となる。この 発明は、以上の要求に応えるためになされたもので、電圧ベクトル PWM方式において、異なる PWMモード間の切換えを円滑に制御できる 3 レベルインバータ装置を 得ることを目的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】請求項1の発明に係る3 レベルインバータ装置は、中性点出力端子を有する直流 電源の正極と負極との間に、順次、第1ないし第4のス イッチング素子を直列接続するとともに、上記第1と第 2のスイッチング素子の接続点および第3と第4のスイ ッチング素子の接続点をダイオードを介して上記中性点 出力端子に接続してなり、上記第2と第3のスイッチン グ素子の接続点をインバータの出力端子とする3レベル インバータを3相分設け、上記各相のスイッチング素子 のスイッチング状態に対応して定まる電圧ベクトルを、 周期毎に与えられる電圧指令ベクトルに応じて順次パル ス幅変調(PWM)により出力することにより電圧を制 御する3レベルインバータ装置であって、上記PWM周 期が電圧指令ベクトルの周波数によらず一定である非同 期PWMモードと上記PWM周期の逆数が電圧指令ベク トルの周波数の整数倍となるように当該PWM周期が変 化する同期PWMモードとを備え、上記電圧指令ベクト ルの周波数に応じて、上記非同期PWMモードと同期P 20 WMモードとの間、または互いに異なる同期PWMモー ドの間のPWMモード切換を行うように構成されたもの において、上記電圧指令ベクトルの周波数が所定の切換 基準値に達したとき切換信号を出力する手段、および上 記切換信号が出力された時点のPWM周期における最後 の電圧ベクトルと、切換えた場合の切換え直後のPWM 周期における最初の電圧ベクトルとが同一のスイッチン グ状態にあるかまたは一対のスイッチング動作で移行可 能なスイッチング状態にあるという切換判定条件のもと でPWMモードの切換えを実行する手段を備えたもので ある。

【0010】請求項2の発明に係る3レベルインバータ 装置は、請求項1において、電圧ベクトルの座標系に、 位相角を等分割してなる6つの区間と、これら各区間内 に電圧ベクトルの互いに隣接する3つの接点を結んでな る4つの領域とを設定し、PWMモード毎に電圧指令ベ クトルが取り得る上記区間および領域に応じて各PWM 周期における電圧ベクトルの出力順序を予め決定し、こ れら電圧ベクトルおよびその出力順序を記憶する手段を 備え、上記記憶された電圧ベクトルおよびその出力順序 に基づき、PWMモードの切換判定条件の判断を行うよ うにしたものである。

【0011】請求項3の発明に係る3レベルインバータ 装置は、請求項2において、非同期PWMモードまたは 同期PWMモードである第1のPWMモードから同期P WMモードである第2のPWMモードへ切換える場合に おいて、切換信号が出力された時点の上記第1のPWM モードのPWM周期における電圧指令ベクトルの位相角  $\theta$  。を検出する手段、上記位相角  $\theta$  。との差が所定値以内の位相角  $\theta$  。を有する上記第2のPWMモードのPWM 周期を選択する手段、および上記選択された第2のPW

MモードのPWM周期と上記第1のPWMモードのPW M周期とが切換判定条件を満足するか否かを判断する手 段を備えたものである。

【0012】請求項4の発明に係る3レベルインバータ装置は、請求項2において、同期PWMモードから非同期PWMモードへ切換える場合において、上記同期PWMモードの各PWM周期の最初と最後の電圧ベクトルに中性点電圧ベクトル(直流電源の中性点出力端子に電流の出入を生じさせる電圧ベクトル)を配し、上記非同期PWMモードの各PWM周期の最初と最後の電圧ベクトルに零電圧ベクトル(すべての線間電圧が零となる電圧ベクトル)を配するようにしておき、切換信号が出力された時点の上記同期PWMモードのPWM周期との間で切換判定条件を満足する上記非同期PWMモードのPWM周期を選択し、この選択された上記非同期PWMモードのPWM周期へ切換えを実行する手段を備えたものである。

【0013】請求項5の発明に係る3レベルインバータ 装置は、請求項1ないし4のいずれかにおいて、異なる PWMモードへ切換えるための切換信号を出力する場合 20 の電圧指令ベクトルの周波数の切換基準値として、上記 電圧指令ベクトルの周波数の増加時に設定する値より減 少時に設定する値を小さくしたものである。

#### [0014]

#### 【発明の実施の形態】

実施の形態1. 図1は本発明の実施の形態1における3レベルインバータ装置の構成図である。図1において、1は電圧指令ベクトル発生手段、2はマイクロコンピュータ、3はクロック信号発生手段、4および5はカウンタ、6は電圧ベクトル選択手段、7はスイッチング信号 30作成手段、8は3レベルインバータである。

【0015】まず、3レベルインバータの電圧ベクトル について説明する。図2は図1に示した3レベルインバ ータ8の回路構成図である。図2において直流電源9の 電圧をE、平滑コンデンサ10および11の電圧をそれ ぞれE/2とする。また、U相のスイッチング素子12 ~15をSW1~SW4と呼ぶことにすると、例えばU 相の出力端子22から出力される相電圧V。は、SW1 とSW2とがオン、SW3とSW4とがオフの場合はV フの場合はV<sub>u</sub> = E/2、SW3とSW4とがオン、S W1とSW2とがオフの場合は $V_u = 0$ である。なお、 この関係はV相とW相とについても同様である。ここ で、例えば $V_u = E$ 、 $V_v = E/2$ 、 $V_w = 0$ というス イッチング状態を(E、E/2,0)と表現し、これを Eで正規化した(1,1/2,0)を電圧ベクトルと呼 ぶ。また、前述したようにU相、V相およびW相の各相 が3つの電圧値をとり得るので、3レベルインバータ8

が出力可能な電圧ベクトルの数は $3 \times 3 \times 3 = 27$  個である。

【0016】そして、3レベルインバータ8が出力可能な電圧ベクトルを極座標を用いて図示すると、図3のような正六角形が得られる。図3において、24個の正三角形の頂点が電圧ベクトルである。ここで、(0,0,0)、(1/2,1/2,1/2)および(1,1,1)の3つの電圧ベクトルは、すべての線間電圧が零となるため零電圧ベクトルと呼ぶことにする。

【0017】また、例えば電圧ベクトル(1/2,0,0)と(1,1/2,1/2)との線間電圧はいずれも $V_{uv}=E/2$ 、 $V_{vw}=0$ 、 $V_{wu}=-E/2$ となり同じであるが、充放電される平滑コンデンサが異なる。すなわち電圧ベクトル(1/2,0,0)を出力すると、図2において平滑コンデンサ11が充放電され、電圧ベクトル(1,1/2,1/2)を出力すると、平滑コンデンサ10が充放電される。したがって、これらの電圧ベクトルを出力すると、平滑コンデンサ10および11の相互接続点である中性点出力端子Nに電流の出入が生じその電位が変化する。そこで、これらの電圧ベクトルを中性点電圧ベクトルと呼ぶことにする。中性点電圧ベクトルはこれら2個の電圧ベクトルを含めて12個存在する。

【0018】次に、この電圧ベクトルに基づいて3レベ ルインバータ8をPWM方式で駆動する電圧ベクトルP WM方式について説明する。まず、図3に示した正六角 形は図4のように60°ごとの6区間に分けられる。区 間はNd(Nd=1~6)で表す。また、1つの区間は 4つの正三角形の領域に分けることができる。領域はN r (Nr=1~4) で表す。図5に各区間の領域1~4 を示す。また、図6に区間1のみを示す。図6に示すよ うに電圧指令ベクトルV\*が3つの電圧ベクトルV、 [=(1/2, 0, 0)] states [1, 1/2, 1/2]2)],  $V_4$  [= (1/2, 1/2, 0) sttl(1, 1、1/2)]、V3 [= (1, 1/2, 0)]を頂点 とする領域3にある場合は、以下に述べるように、PW M周期毎にこれら3つの電圧ベクトルを所定の時間配分 で出力することにより3レベルインバータ8の出力電圧 の制御を行うことができる。

【0019】ここで、電圧指令ベクトル $V^*$  は振幅 k、実軸からの角度  $\theta$  を用いてベクトル表示されており、角周波数 $\omega$ で回転するものと仮定する。

【0020】あるPWM周期Tにおいて電圧指令ベクトルが描く円弧軌跡と、前述の3つの電圧ベクトルを用いて出力された合成ベクトルが描く軌跡が等しくなる条件は式(1)で表される。

[0021]

【数1】

$$\begin{vmatrix}
V_{1} \cdot t_{1} + V_{4} \cdot t_{4} + V_{3} \cdot t_{3} = V^{*} \cdot \Upsilon \\
\frac{1}{\sqrt{3}} \cdot t_{1} + \frac{1}{\sqrt{3}} e^{ij\frac{\pi}{3}} \cdot t_{4} + e^{ij\frac{\pi}{6}} \cdot t_{3} = k e^{ij\theta} \cdot \Upsilon
\end{vmatrix}$$

【0022】式(1)において $t_1$ 、 $t_4$ および $t_3$ は、それぞれ電圧ベクトル $V_1$ 、 $V_4$ および $V_3$ の持続時間である。また、これら3つの電圧ベクトルの持続時 10間の総和がPWM周期Tに等しいという条件から式 \*

\* (2) が得られる。 【0023】 ) 【数2】

 $t_1 + t_4 + t_9 = T$ 

【0024】式(1) および式(2) より、これら3つ ※【0025】 の電圧ベクトルの持続時間を求めると式(3) が得られ 【数3】 る。 ※

> $t_1 = T (1 - 2 k s i n \theta)$   $t_4 = T [1 - 2 k s i n (\frac{\pi}{3} - \theta)]$  $t_3 = T [2 k s i n (\theta + \frac{\pi}{3}) - 1]$

\right\ \cdot \cdot \cdot \( \text{3 } \)

【0026】同様にして、電圧指令ベクトルが他の区間にある場合にも、そのとき電圧指令ベクトルが位置する領域の各項点をなす3つの電圧ベクトルを選択し、その持続時間を求めることが可能である。

【0027】図1の動作を順を追って説明する。なお、ここでは、非同期PWMモードと15パルス同期PWMモード間のPWMモード切換を例に挙げて説明を行うこととする。図7に動作のフローチャートを示す。

【0028】まず、電圧指令ベクトル発生手段1はA/30 Dコンバータ1a、ROM(リードオンリーメモリー) 1b、V/Fコンバータ1c、カウンタ1dで構成される。アナログ値である出力周波数指令 f\*を、A/Dコンバータ1aに入力して得たディジタル値を、v/fパターンが記憶されたROM1bに入力すると、電圧指令ベクトルの振幅kのディジタル値がROM1bから出力される。一方、アナログ値である出力周波数指令 f\*を V/Fコンバータ1cに入力し、周波数が出力周波数指令 f\*の振幅に比例するパルス列に変換した後、カウンタ1dに入力すると出力周波数指令の時間積分が行わ 40れ、電圧指令ベクトルの位相  $\theta$ のディジタル値が出力される。なお、このような電圧指令ベクトルの発生方法は、誘導電動機をv/fー定制御する場合によく使用されている。

【0029】マイクロコンピュータ2では、ステップS T1として、電圧指令ベクトル発生手段1から電圧指令ベクトルを入力し、当該電圧指令ベクトルが図4に示した6つの区間のうちいずれの区間に含まれるのかについて判定する。また、電圧指令ベクトルの位相 $\theta$ を区間N d (=1~6) 内における位相 $\theta$ 1、 すなわち $\theta$ 1 = 6 0 50

\* × (Nd-1) + θ, という形に変形する。そして、以下の処理では、位相は各区間内における位相 θ, を扱うことにする。また、ここでは、図5に示したように各区間ごとに定義される4つの領域において、当該電圧指令ベクトルがいずれの領域に含まれるのかについても判定する。

【0030】ステップST2では、PWMモードの決定を行う。ステップST2の詳細なフローチャートを図8に示す。なお、PWMモードはNpで表す。非同期PWMモードと15パルス同期PWMモード間のPWMモード切換を行うPWMモード切換周波数  $f_1$  は予め設定しておき、この $f_1$  と出力周波数指令  $f_2$  とを比較して、 $f_3$  であれば非同期PWMモード(Np=1)、 $f_4$  全  $f_1$  であれば15パルス同期PWMモード(Np=2)とする。このNpの変更が切換信号である第1のPWMモード切換許可信号の出力に相当する。なお、出力周波数指令  $f_3$  は図1に示すような方法で得ることも、また電圧指令ベクトルの位相  $f_3$  の微分から得ることもできる。

【0031】ここで、電圧ベクトルPWM方式の非同期 PWMモードと同期PWMモードについて説明する。

【0032】まず、非同期PWMモードについて説明する。非同期PWMモードにおいては、三角波比較PWM方式の場合と同様に、PWM周期Tは出力周波数指令に関係なく常に一定である。したがって、非同期PWMモードでは、1つの区間に含まれる周期の数は出力周波数指令によって変化する。例えば、出力周波数指令が高くなると1つの区間に含まれる周期の数は減少する。

【0033】図9、10は非同期PWMモードにおける

電圧ベクトルの出力順序の一例を示すもので、図9

(1)~(3)が区間Nd=1~3、図10(1)~

(3) が区間Nd=4~6に対応しており、また、いず れの区間においても、電圧指令ベクトルが領域Nr=1 に存在するものとしている。したがって、各PWM周期 には、必ず零電圧ベクトルVoが存在することになる が、これを各PWM周期の最初と最後に配している。そ して、この零電圧ベクトルVoとして、電圧ベクトル (0, 0, 0), (1/2, 1/2, 1/2), (1,1、1) のいずれかを図9、10に示すように選定する 10 示す。 ことにより、4つのPWM周期を1サイクルとして同一 の出力電圧波形を繰り返す形態となる。

【0034】図11は、図9、10の電圧波形を出力す るときの各相のスイッチング素子SW1~SW4の動作 状態(オン、オフ)を示すもので、図から判るように、 この4周期1サイクルですべてのスイッチング素子SW がそれぞれオン、オフ動作を1回行うことになる。この 結果、各スイッチング素子SWの動作負担が均等化さ れ、インバータとして特性が安定し、寿命的にも有利と なる。また、この非同期PWMモードでは、前述した通 20 り、1つの区間に含まれる周期の数は定まっていない が、たとえ、1サイクルの途中の周期で隣接する区間に 入っても、各周期の最初と最後を零電圧ベクトルとして いるので、移行がスムーズになされる。

【0035】次に、同期PWMモードについて、15パ ルス同期PWMモードを例に挙げて説明する。15パル ス同期PWMモードとは、3レベルインバータ8を構成 するスイッチング素子のスイッチング周波数が、出力周 波数指令の15倍となる同期PWMモードのことであ る。同期PWMモードでは、1つの区間に含まれる周期 30 の数が決まっている。15パルス同期PWMモードで は、1つの区間に5つの周期が含まれる。また、同期P WMモードのPWM周期T、の逆数は出力周波数指令の 整数倍となるように変化する。15パルス同期PWMモ ードでは、PWM周期T1の逆数は出力周波数指令の3 0倍になる。

【0036】図12、13は15パルス同期PWMモー ドにおける電圧ベクトルの出力順序の一例を示すもの で、各周期の領域が電圧指令ベクトルの振幅 k によって 変化することから、ここでは図12(1)に示すよう に、想定される振幅k<sub>1</sub>~k<sub>5</sub>の5つのケースにつき、そ れぞれ図12(2)、(3)および図13(1)~

(3) に図示している。これらの図から判るように、各 周期の最初と最後の電圧ベクトルに中性点電圧ベクトル を配している。これによって、電圧指令ベクトルの振幅 kの如何にかかわらず、換言すれば電圧指令ベクトルが どの領域を通過する場合であっても、第i番目 (i=1 ~5) の周期同士ではその最初と最後の電圧ベクトルは 互いに同一となる。

PWMモードにおける電圧ベクトルの出力順序を示すも のである。これらは、いずれも電圧指令ベクトルが領域 1のみを通過する場合(k=k1に相当)について示し ているが、図12、13で説明した通り、電圧指令ベク トルが領域1以外の領域を通過する場合( $k = k_2 \sim k_5$ に相当)にも、各区間毎における第i番目(i=1~ 5) の周期同士ではその最初と最後の電圧ベクトルは互 いに同一となる。なお、図14、15において、Ncは 1つの区間内におけるPWM周期の順位(周期番号)を

【0038】また、以上の図から判るように、あるPW M周期の最後の電圧ベクトルとその次のPWM周期の最 初の電圧ベクトルとが同一となるようにしているが、こ れはインバータに適用するスイッチング素子の最小オン 時間および最小オフ時間の制限に引っかからないように するためである。即ち、GTO(ゲートターンオフサイ リスタ)のように比較的スイッチング速度の遅い素子で は、最小オン時間と最小オフ時間が数10 µ s ~ 100 μ s 程度あり、これらの時間を考慮しないでスイッチン グを行うと素子が破壊にいたる場合がある。スイッチン グ素子にGTOを適用したインバータ装置では、PWM 回路の後段に最小オン時間および最小オフ時間を確保す る回路を設けており、これらの時間より細いパルスを出 力しないようにしている。したがって、出力パルス指令 が最小オン時間や最小オフ時間より細いパルスである と、指令通りのパルスは出力されずインバータの出力波 形が歪んでしまう。本特許におけるPWM方式では、あ るPWM周期の最後に出力する電圧ベクトルと、その次 のPWM周期の最初に出力する電圧ベクトルとを同じに しておき、可能な限り細いパルスを出力しないようにし ている訳である。

【0039】ところで、PWM周期は、例えばクロック 信号発生手段3から出力するクロック信号を利用して作 成することができる。まず、予め設定されたカウント数 をカウントするとリセットし、またカウントを繰り返す ようなカウンタを用意する。図1ではカウンタ4に相当 する。そして、このカウンタ4でクロック信号をカウン トする。このとき、カウンタ4のリセット信号の周期が PWM周期になるようにカウント数を設定すれば、この リセット信号をPWM周期に利用することができる。例 えばクロック信号の周波数が10MHzであり、所望の PWM周期が500μsの場合には、カウンタ4のカウ ンタリセット値を5000に設定する。すると、カウン タ4から出力されるリセット信号の周期は、PWM周期 と一致する。非同期PWMモードの場合には、出力周波 数指令によらずPWM周期が一定であるから、カウンタ 4のカウンタリセット値も一定でよい。同期PWMモー ドの場合には、出力周波数指令の逆数がPWM周期の整 数倍になるようにPWM周期が変化するので、カウンタ 【0037】図14、15は各区間毎の15パルス同期 50 4のカウンクリセット値も出力周波数指令に応じて変化

させる必要がある。なお、カウンタ4のカウンタリセッ ト値はマイクロコンピュータから与えられる。

【0040】また、カウンタ4のリセット信号をカウン トすれば、各PWMモードにおける周期番号を決定する こともできる。すなわち、非同期PWMモードの場合に は、カウント数が4でリセットし、またカウントを繰り 返すようなカウンタを用意する。図1ではカウンタ5に 相当する。このときのカウント数をNcとすれば、Nc は $1\rightarrow 2\rightarrow 3\rightarrow 4\rightarrow 1$ というように変化する。そして、 させておけば、Ncから各PWMモードにおける周期番 号を決定することができる。また、15パルス同期PW Mモードの場合には、カウント数が5でリセットし、ま たカウントを繰り返すようなカウンタを用意すれば、N cと周期番号を対応させることができる。

【0041】なお、カウンタ5としては、カウンタリセ ット値を任意に変更でき、またカウント値をプリセット できるものを使用すれば、後述する複数のPWMモード 間のPWMモード切換に対応することができる。

【0042】この3レベルインバータ装置では、出力す 20 る電圧ベクトルの出力順序は電圧ベクトル選択手段6に 予め用意されている。電圧ベクトル選択手段6にはRO Mを用いている。そして、電圧ベクトルは区間Nd、領 域Nr、PWMモードNp、周期番号Ncの4つの値を アドレスとして、読み出しが可能な形態で格納されてい\*

\*る。

【0043】次にステップST3(図7)では、θ、を もとに15パルス同期PWMモードにおける位相θ。を 決定する。即ち、ステップST2(図8)でNp=1→ 2となって第1のPWMモード切換許可信号が出力され ると、その時点(非同期PWMモード)の電圧指令ベク トルの位相 θ 1に近い 15 パルス同期 PWM モードにお ける位相 θ 2を求め、その周期番号N c を決定する。そ の詳細なフローチャートを図16に示す。前述したよう このNcと非同期PWMモードにおける周期番号を対応 10 に15パルス同期PWMモードでは、1つの区間に5つ のPWM周期が含まれる。つまり、1つの区間には5つ  $O(\theta_2)$  がある。この  $\theta_2$  は、例えば式 (4) から求めら れる。式(4)においてnは同期PWMモードのパルス 数を表すための変数であり、15パルス同期PWMモー ドの場合はn=3となる。また、mは1つの区間に含ま れる周期の数を表す変数であり、15パルス同期PWM モードの場合はm=5である。すなわち、周期番号Nc =mである。そして、式(4)を用いると、15パルス 同期 P W M モードにおける  $\theta_2$  は 6° (N c = 1)、1  $8^{\circ}$  (N c = 2),  $3.0^{\circ}$  (N c = 3),  $4.2^{\circ}$  (N c =4)、54°(Nc=5)というように求めることが できる。そして、例えば $\theta_1 = 5$ °の場合には $\theta_2 = 6$ と決定される。

[0044]

【数4】

$$\frac{(m-1) \pi}{3 (2 n-1)} \le \theta_1 < \frac{m \pi}{3 (2 n-1)} \quad \emptyset \succeq \tilde{\pi}$$

$$\theta_2 = \frac{(2 m-1) \pi}{6 (2 n-1)} \qquad \cdots \qquad (4)$$

ただし、 n = 2, 3, ……… m = 1, 2, 3,  $\cdots \cdots$ , 2 n - 1

【0045】ステップST4(図7)では、PWMモー ド切換の可否を判定する。このステップST4におい て、PWMモード切換が許可されると第2のPWMモー ド切換許可信号が出力される。ここでは、PWMモード 切換判定方法について、ステップST2において非同期 PWMモードから15パルス同期PWMモードへの第1 のPWMモード切換許可信号が出力され、このとき電圧 指令ベクトルが区間 1、領域 1 の  $\theta_1 = 5$ ° にあり、ス 40 テップST3において $\theta_2 = 6$ °と決定した場合を例に 挙げて説明する。

【0046】電圧ベクトルPWM方式では、電圧指令ベ クトルが与えられてからスイッチング信号が作成される までの一連の動作はPWM周期に同期しているので、P WMモード切換判定もPWM周期に同期して行われる。 つまり、PWMモード切換を行うタイミングは、PWM 周期と一致する。

【OO47】前述したように同期PWMモードでは、パ

電圧ベクトルは予め決められている。この例では15パ ルス、区間 1、 $\theta_2 = 6$ ° (Nc=1) であるので、図 14 (1) からPWMモード切換を行った場合、最初に 出力する電圧ベクトルは(1,1/2,1/2)である ことが判る。また、第1のPWMモード切換許可信号が 出力される直前のPWMモード、つまり非同期PWMモ ードにおいて最後に出力した電圧ベクトルは、零電圧ベ  $2 + \nu (0, 0, 0), (1/2, 1/2, 1/2),$ (1, 1, 1) のいずれかである(図9、10参照)。 【0048】非同期PWMモードから同期PWMモード への滑らかなPWMモード切換を行うためには、PWM モード切換時における出力電圧の変動を最小限に抑制す る必要がある。そして、出力電圧の変動を最小限に抑制 するために、PWMモード切換直前の電圧ベクトルとP WMモード切換直後の電圧ベクトルとが同じである場 合、またはPWMモード切換直前の電圧ベクトルからP WMモード切換直後の電圧ベクトルへの移行が、一対の ルス数と区間に対応して各周期の最初と最後に出力する 50 スイッチング動作によって可能である場合に第2のPW

Mモード切換許可信号を出力するというPWMモード切換判定条件を設定する。ここで一対のスイッチング動作とは、あるスイッチング素子のオン(オフ)動作と、それと対を為すスイッチング素子のオフ(オン)動作のことである。対を為して動作するスイッチング素子はSW1とSW3、またはSW2とSW4である。したがって、スイッチング状態0から1/2への移行はSW4のオフ動作とSW2のオン動作、スイッチング状態1から1/2への移行はSW1のオフ動作とSW3のオン動作というようにそれぞれ一対のスイッチング動作によって10可能である。しかし、スイッチング状態0から1への移行はSW4のオフ動作とSW2のオン動作、およびSW3のオフ動作とSW2のオン動作、およびSW3のオフ動作とSW1のオン動作というように二対のスイッチング動作が必要であり、スイッチング状態は0→1/2→1というように移行する(図11参照)。

【0049】ここで扱っている例では、前述した通りP WMモード切換直後の電圧ベクトルは(1, 1/2, 1 /2) である。また、PWMモード切換直前の電圧ベク トルは3つの零電圧ベクトルのいずれかである。これら 3つの零電圧ベクトルのうち、例えば(1,1,1)か 20 ら(1,1/2,1/2)への移行は、(1,1,1)  $\rightarrow$  (1, 1, 1/2)  $\rightarrow$  (1, 1/2, 1/2)  $\geq$   $\downarrow$   $\downarrow$   $\downarrow$ ように二対のスイッチング動作が必要である。この考え を他の零電圧ベクトルについても試行すると、PWMモ ード切換判定条件を満たすことができる零電圧ベクトル は、(1/2, 1/2, 1/2) のみであることが分か る。また、これを3レベルインバータ8のスイッチング 状態で考えると、(1/2, 1/2, 1/2) に対応す るスイッチング状態から(1,1/2,1/2)に対応 するスイッチング状態へは、U相のみスイッチング状態 30 を1/2から1へ変更することによって移行することが できる。つまり、前述したようなPWMモード切換判定 条件を設定することにより、PWMモード切換の際、ス イッチング素子のスイッチング回数を最小限に抑制する ことができ、結果としてスイッチング素子におけるスイ ッチング損失の増加を抑制することができる。

【0050】前述したPWMモード切換判定条件と等価な条件の1つとして、PWMモード切換直前の電圧ベクトルとPWMモード切換直後の電圧ベクトルの要素の差の絶対値の総和が0、または1/2であるという条件が40挙げられる。この条件を具体例を用いて説明する。例えばPWMモード切換直前の電圧ベクトルが(1、1、1)であり、PWMモード切換直後の電圧ベクトルが(1、1/2、1/2)である場合、電圧ベクトルの要素の差はU相が0、V相が1/2、W相が1/2となる。そして、これらの絶対値の総和は0+1/2+1/2=1となる。したがって、この場合にはPWMモード切換判定条件を満たすことができない。これに対してPWMモード切換直前の電圧ベクトルが(1/2、1/2、1/2)で、PWMモード切換直後の電圧ベクトル50

が(1、1/2、1/2)の場合、電圧ベクトルの要素の差はU相が-1/2、V相が0、W相が0となり、これらの絶対値の総和は1/2+0+0=1/2となる。したがって、この場合にはPWMモード切換判定条件を満たすことができ、第2のPWMモード切換許可信号が出力される。このように、PWMモード切換直前の電圧ベクトルとPWMモード切換直後の電圧ベクトルの要素の差の絶対値の総和が0、または1/2である場合に第2のPWMモード切換許可信号を出力するというPWMモード切換判定条件を設定し、PWMモード切換の可否を判定することも可能である。

【0051】さて、図12、13で説明したように、電 圧指令ベクトルが区間1を通過する場合、15パルス同 期PWMモードの5つの各周期において、最初に出力す る電圧ベクトルは、その通過する領域にかかわらず、そ れぞれ周期1が(1,1/2,1/2)、周期2が(1 /2,0,0)、周期3が(1,1/2,1/2)、周 期4が(1/2, 1/2, 0)、周期5が(1, 1, 1 /2)という中性点電圧ベクトルである。したがって、 前述のPWMモード切換判定条件に従えば、直前の非同 期PWMモードにおいて最後に出力した零電圧ベクトル が(0,0,0)の場合には周期2への移行、(1/ 2, 1/2, 1/2) の場合には周期1、3および4へ の移行、(1, 1, 1) の場合には周期5への移行が許 可される。そして、これらのタイミングに非同期PWM モードから15パルス同期PWMモードへの第1のPW Mモード切換許可信号が出力された場合には、第2のP WMモード切換許可信号も出力され、PWMモード切換 を実行することができる。

【0052】前述したようなPWMモード切換判定を、 この3レベルインバータ装置ではソフトウェアによって 実現している。その詳細なフローチャートを図17に示 す。ここでNc'は、第1のPWMモード切換許可信号 が出される直前のPWM周期の周期番号を示す。したが って、この例では非同期PWMモードにおいて最後に出 カした零電圧ベクトルが (0,0,0) の場合にはN c'=4、(1/2, 1/2, 1/2) の場合にはN c'=1または3、(1、1、1) の場合にはN c'=2となる (図9、10参照)。図17において、例え ば、Nc'=2(最後の電圧ベクトルが(1, 1、 1)) としてステップST4-A-5でYESとなった 場合、2つのステップST4-A-6とST4-A-7 とで切換可否の判断をしている。これは、図14、15 に示すように、区間Nd=1、3、5における周期Nc = 5 と、区間Nd=2,4,6における周期Nc=2と が共に、各相の電圧が(1)と(1)と(1/2)とを 組合わせてなる電圧ベクトルを最初に配していることか らも容易に理解できるところである。ステップST4-A-14とST4-A-15についても全く同様であ る。このように、図17に示すフローチャートにより、

10

40

すべての区間における非同期PWMモードから15パル ス同期PWMモードへのPWMモードの切換の可否を判 定することができる。

【0053】非同期PWMモードから15パルス同期P WMモードへのPWMモード切換が許可された場合、す なわち第1および第2のPWMモード切換許可信号が出 力された場合には、カウンタ4およびカウンタ5のカウ ンタリセット値の設定を変更する。また、周期番号はN c を初期値、すなわちカウンタ5のプリセット値はNc としてカウントを開始する。

【0054】PWMモード切換が禁止された場合、すな わち第2のPWMモード切換許可信号が出力されなかっ た場合には、引き続き非同期PWMモードとなる。この とき、Np=1、 $Nc=Nc^{\prime}+1$ となる。

【0055】次に、同期PWMモードから非同期PWM モードへのPWMモード切換について説明する。ここで は、電圧指令ベクトルが区間1を通過する場合の15パ ルス同期PWMモードから非同期PWMモードへのPW Mモード切換を例に挙げる。

への滑らかなPWMモード切換を行うためにも、PWM モード切換時における出力電圧の変動を最小限に抑制す る必要がある。したがって、このPWMモード切換にお いても、PWMモード切換直前の電圧ベクトルとPWM モード切換直後の電圧ベクトルとが同じである場合、ま たはPWMモード切換直前の電圧ベクトルからPWMモ ード切換直後の電圧ベクトルへの移行が一対のスイッチ ング動作によって可能である場合に第2のPWMモード 切換許可信号を出力するというPWMモード切換判定条 件を設定する。

【0057】図14(1)に示したように、電圧指令べ クトルが区間1を通過する場合、15パルス同期PWM モードの5つの各周期において、最後に出力する電圧べ クトルは周期1が(1/2,0,0)、周期2が(1, 1/2, 1/2)、周期3が(1/2, 1/2, 0)、 周期4が(1, 1, 1/2)、周期5が(1/2, 1/ 2, 0)という中性点電圧ベクトルである。前述のPW Mモード切換判定条件に従えば、直前の15パルス同期 PWMモードが周期1の場合には(0,0,0)、周期 2、3および5の場合には(1/2, 1/2, 1/ 2) 、周期4の場合には(1,1,1)を最初に出力す る非同期PWMモードへの移行が許可されることにな る。15パルス同期PWMモードから非同期PWMモー ドへの第1のPWMモード切換許可信号が出力される と、前述した零電圧ベクトルを最初に出力する非同期P WMモードへのPWMモード切換を行うことができる。 【0058】15パルス同期PWMモードから非同期P WMモードへのPWMモード切換可否の判定も、非同期

PWMモードから15パルス同期PWMモードへのPW Mモード切換の場合と同様に、ソフトウェアによって実 50

現している。その詳細なフローチャートを図18に示 す。なお、図18に示すフローチャートは、図9、10 および図14、15に基づき、すべての区間における1 5パルス同期 PWMモードから非同期 PWMモードへの PWMモード切換の可否を判定することができるものと なっている。また、同図からも判るように、15パルス 同期PWMモードから非同期PWMモードへのPWMモ ード切換においては、PWMモード切換が禁止される場 合はなく、必ず行うことができる。

【0059】以上で説明した双方向のPWMモードの切 換方法は、非同期 PWMモードと15パルス以外のパル ス数の同期PWMモードとの間のPWMモード切換の場 合においても同様な考え方によって適用できる。

【0060】次にステップST5(図7)では、出力す る各電圧ベクトルの持続時間を演算する。なお、演算は 式(1)と式(2)とに基づいて行なっている。ところ で、PWM周期とカウンタ4のカウント数とは対応して いるので、持続時間もカウント数として扱うことができ る。したがって、出力する各電圧ベクトルの持続時間 【0056】同期PWMモードから非同期PWMモード 20 は、カウンタ4のカウンタリセット値を用いて持続時間 信号に変換することができる。

> 【0061】ステップST6では、区間信号Nd、領域 信号Nr、PWMモード信号Np、周期番号Nc、およ び出力する各電圧ベクトルの持続時間信号を出力する。 【0062】電圧ベクトル選択手段6では、区間信号N d、領域信号Nr、PWMモード信号Np、および周期 番号Ncに基づいて、非同期PWMモードまたは15パ ルス同期PWMモードにおいて出力する電圧ベクトルを ROMから読み出し、各電圧ベクトルの持続時間信号を 30 用いてPWM信号を作成し、このPWM信号を出力す る。スイッチング信号作成手段7では、電圧ベクトル選 択手段6から出力されるPWM信号に基づいて、3レベ ルインバータ8を構成するスイッチング素子を駆動する スイッチング信号を作成し、このスイッチング信号によ って3レベルインバータ8を駆動している。

【0063】実施の形態2. 上記本発明の実施の形態1 においては、非同期PWMモードと同期PWMモードと の間のPWMモード切換方法について説明したが、ある パルス数の同期PWMモードとそれと異なるパルス数の 同期PWMモードとの間のPWMモード切換も同様な方 法によって行なうことができる。ここでは、区間1にお ける、15パルス同期PWMモードと9パルス同期PW Mモードとの間のPWMモード切換を例に挙げて説明す

【0064】まず、図19、20に9パルス同期PWM モードにおける電圧ベクトルの出力順序を示す。図1 9、20は電圧指令ベクトルが図6に示した区間1の領 城2、3および4を通過する場合であるが、図12、1 3により15パルス同期PWMモードで説明した場合と 同様、各周期の最初と最後の電圧ベクトルについては、

領域の如何にかかわらず、同一となる。 9パルス同期 P WMモードでは、1 つの区間には3 つの周期が含まれる。また、 $\theta_2$  は式(4)を用いれば $10^\circ$ 、 $30^\circ$  および $50^\circ$  のように求められる。なお、15パルス同期 P WMモードにおける電圧ベクトルの出力順序は既に図14、15 に示した。

【0065】あるパルス数の同期PWMモードとそれと 異なるパルス数の同期PWMモードとの間のPWMモー ド切換時にも、PWMモード切換時における出力電圧の 変動を最小限に抑制する必要がある。したがって、PW 10 Mモード切換時における出力電圧の変動を最小限に抑制 するために、PWMモード切換直前の電圧ベクトルとP WMモード切換直後の電圧ベクトルとが同じである場合、またはPWMモード切換直前の電圧ベクトルからP WMモード切換直後の電圧ベクトルへの移行が一対のス イッチング動作によって可能である場合に第2のPWM モード切換許可信号を出力するというPWMモード切換 判定条件を設定する。

【0066】また、あるパルス数の同期PWMモードとそれと異なるパルス数の同期PWMモードとの間のPW 20 Mモード切換時には、出力電圧の連続性を保つために、 $\theta_2$ の連続性、即ち、 $\theta_1$ と $\theta_2$ との差を所定値内に抑えることについても考慮する必要がある。したがって、PWMモード切換判定条件としては、前述の条件に加えて、この $\theta_2$ の連続性についても考慮したものを設定する。

【0067】このPWMモード切換判定条件に従うと、 例に挙げた15パルス同期PWMモードから9パルス同 期PWMモードへのPWMモード切換では、15パルス 同期PWMモードの周期1 (Nc'=1) から9パルス 30 同期PWMモードの周期1 (Nc=1)、15パルス同 期PWMモードの周期2 (Nc'=2) から9パルス同 期PWMモードの周期2 (Nc=2)、および15パル ス同期PWMモードの周期3 (Nc'=3) から9パル ス同期PWMモードの周期3 (Nc=3) への移行が許 可される。また、9パルス同期PWMモードから15パ ルス同期 PWMモードへの PWMモード切換は、9パル ス同期PWMモードの周期1(Nc'=1)から15パ ルス同期PWMモードの周期3(Nc=3)への移行が 許可される。そして、これらのタイミングに15パルス 40 同期PWMモードから9パルス同期PWMモード、また は9パルス同期PWMモードから15パルス同期PWM モードへの第1のPWMモード切換許可信号が出力され ると、第2のPWMモード切換許可信号も出力され、そ れぞれPWMモード切換を実行することができる。

【0068】15パルス同期PWMモードと9パルス同期PWMモードと9パルス同期PWMモードとの間のPWMモード切換を行うことが ないパルス数の同期PWMモード、例えば3パルス以下できる3レベルインバータ装置を、図1と同様な構成に の同期PWMモードへのPWMモード切換を行うことに より実現するためには以下の設定を行えばよい。まず、 なる。このような同期PWMモードについても、前述し 15パルス同期PWMモードと9パルス同期PWMモー 50 たような同期PWMモードと同様に扱うことができ、P

ドとの間の PWMモード切換周波数  $f_2$  を設定する。この  $f_2$  と出力周波数指令  $f_1$  とを比較して、  $f_2$  であれば 1 5 パルス同期 PWMモード( $N_1$   $N_2$   $N_3$   $N_4$   $N_4$   $N_4$   $N_5$   $N_5$ 

【0069】15パルス同期PWMモードから9パルス同期PWMモードへのPWMモード切換可否の判定は図21のフローチャートに、また9パルス同期PWMモード切換可否の判定は図22のフローチャートに従って行うことができる。なお、図14、15および図19、20を見れば判る通り、図21、22のフローチャートにより、すべての区間における、15パルス同期PWMモードと9パルス同期PWMモードとの間のPWMモード切換の可否を判定することができる。

【0070】そして、電圧ベクトル選択手段6には、1 5パルスおよび9パルス同期PWMモードにおける電圧 ベクトルの出力順序を予め記憶させておけばよい。

【0071】実施の形態3.上記本発明の実施の形態1においては、非同期PWMモードと同期PWMモードとの間のPWMモード切換方法について、また、実施の形態2においては、あるパルス数の同期PWMモードとの間のPWMモード切換方法についてそれぞれ説明した。これらを組み合わせることにより、例えば出力周波数指令に対して非同期PWMモードと15パルス同期PWMモードとの間および15パルス同期PWMモードと9パルス同期PWMモードとの間のPWMモード切換を順次行うような3レベルインバータ装置を、図1と同様な構成で実現することもできる。すなわち、図1の構成要素において、実施の形態1で説明した設定に、実施の形態2で説明した設定を追加すればよい。

【0072】15パルスおよび9パルス以外のパルス数の同期PWMモードが追加された場合にも、同様な設定を行えば、出力周波数指令に対して順次PWMモード切換を行うような3レベルインバータ装置を、図1と同様な構成で実現することもできる。

【0073】実施の形態4.本発明の実施の形態1~3の説明における同期PWMモードは、式(4)によって $\theta_2$ を求めることができるパルス数の同期PWMモードである。複数の同期PWMモード間のPWMモード切換では、出力周波数指令 $f^*$ の増加に伴ってパルス数を減少させる。つまり、出力周波数指令 $f^*$ が大きい領域においては、式(4)によっては $\theta_2$ を求めることができないパルス数の同期PWMモード、例えば3パルス以下の同期PWMモードへのPWMモード切換を行うことになる。このような同期PWMモードについても、前述したような同期PWMエードト同様に扱うことができな

WMモード切換についても、前述したようなPWMモー ド切換判定条件に従って行うことができる。

【0074】ここでは、3パルスおよび1パルス同期P WMモードについて説明する。3レベルインバータにお ける3パルスおよび1パルス同期PWMモードは、詳細 は省略するが、2レベルインバータにおける3パルスお よび1パルス同期PWMモードを基準にして説明するこ とができる。即ち、2レベルインバータで許可されてい た、例えば、 $(1, 0, 0) \rightarrow (1, 1, 0)$  への移行 が3レベルインバータでは許可されず、3レベルインバ 10 ータにおいては、これを(1, 0, 0) → (1, 1/2, 0) → (1, 1, 0) という形での移行に変える。 このようにして設定された、3レベルインバータにおけ る3パルス同期PWMモードの電圧ベクトルの出力順序 を図23に示す。1つの区間に含まれる周期の数は2、 すなわちNc=2である。 $\theta_2$ については、 $0^\circ \le \theta_1$ <30° と30° ≦ θ<sub>1</sub> < 60° の範囲で1個づつ、例 えば15°(Nc=1)、45°(Nc=2)を選択す ればよい。また、図24に、1パルス同期PWMモード の、電圧ベクトルの出力順序を示す。図23と図24と 20 を比較すると、1パルス同期PWMモードは、3パルス 同期PWMモードにおいて中性点電圧ベクトルを省略し たものであることが分かる。1パルス同期PWMモード の場合もNc=2である。

【0075】実施の形態5. 本発明の実施の形態1~3 において、PWMモード切換周波数は、加速時(出力周 波数指令増加時)のPWMモード切換周波数より、減速 時(出力周波数指令減少時)のPWMモード切換周波数 の方を低く設定する、つまりヒステリシス幅を設定する ことも可能である。このようなPWMモード切換周波数 30 を設定した例を図25に示す。図25において、f1は 非同期PWMモードから15パルス同期PWMモード、 f<sub>1</sub>'は15パルス同期PWMモードから非同期PWMモ ード、f2は15パルス同期PWMモードから9パルス 同期PWMモード、そしてf2'は9パルス同期PWM モードから15パルス同期PWMモードへのPWMモー ド切換周波数である。例えば、加速時において、非同期 PWMモードから15パルス同期PWMモードへの第1 のPWMモード切換許可信号、すなわちNp=2は出力 周波数指令が f 1 になったときに出力される。減速時 40 には、15パルス同期PWMモードから非同期PWMモ ードへの第1のPWMモード切換許可信号、すなわちN p=1は出力周波数指令がf,のときには出力されず、 「」、になったときに出力される。なお、ヒステリシス幅 (「」-「」') および(「2-「2') は任意に設定でき る。このフローチャートを図26に示す。なお、フロー チャート中では、Hysという変数を用いてヒステリシ スを表現している。

【0076】PWMモード切換周波数にヒステリシス幅

モードと15パルス同期PWMモードのPWMモード切 換周波数付近になると、PWMモードが不必要に変化す る、いわゆるチャタリングという現象が起こる可能性が ある。前述したようなヒステリシス幅を設定しておく と、出力周波数指令がPWMモード切換周波数付近であ る場合にも、PWMモードが不必要に変化しないのでチ ャタリングは起こらず、PWMモードの円滑な切換が可 能となる。

【0077】実施の形態6. 本発明の実施の形態1~3 において、同期 PWMモードにおける位相 θ₂ は式

(4) を用いて決定している。この $\theta_2$  の決定方法で は、例えば非同期PWMモードから15パルス同期PW MモードへのPWMモード切換時に、電圧指令ベクトル の位相  $\theta_1 = 1$ ° の場合には  $\theta_2 = 6$ ° となり、  $\theta_1$  に 対する位相差が大きくなる。本発明の3レベルインバー タ装置においては、PWMモード切換時の位相差を小さ くすることも可能で、以下にその方法について説明す

【0078】非同期PWMモードから15パルス同期P WMモードへのPWMモード切換時の電圧指令ベクトル の位相が $\theta_1 = 1$ °であれば、PWMモード切換直後の 15パルス同期 PWMモードにおける位相は  $\theta_2 = 1$ ° とする。つまり、この θ 2 の決定方法では、PWMモー ド切換時の電圧指令ベクトルの位相と同期PWMモード における位相との差をなくすことできる。また、15パ ルス同期 PWMモードの場合には、1周期の位相増加分  $\Delta \theta = 1.2$ ° であるから、以降の各周期ではPWM周期 ごとに $\Delta$   $\theta$  を加え、 $\theta$ <sub>2</sub> = 13°、25°、37°、4 9°となる。

【0079】ここで、式(4)に従って、切換後の位相 θ 2を決める場合と、この実施の形態6で説明したよう  $\[ \theta_2 = \theta_1 \]$ とする場合との他の要素に与える影響につき 説明する。図27は、電圧指令ベクトルの振幅kがk= k' の9パルス同期PWMモードである。同図 (1) は 式(4)に従って位相を決めた場合、同図(2)は式 (4) に従わず  $\theta_2 = \theta_1$ とする場合である。式 (4) に 従って位相を決めれば、電圧指令ベクトルは周期1では Nr=2、周期2ではNr=3、周期3ではNr=4に 必ず含まれるので、PWMパターン(電圧ベクトルの出 力順序)は1通りでよいことが分かる。したがって、こ の場合には各区間の各PWM周期において最初に出力す る電圧ベクトルは予め決まっている。

【0080】これに対して式(4)に従わない図27 (2) の場合には、電圧指令ベクトルは周期1ではNr = 2、周期2ではNr=2、周期3ではNr=4に含ま れるので、これに対応したPWMパターンが別途必要で ある。また、位相が例えば15°, 35°, 55°であ る場合には、電圧指令ベクトルは周期1ではNr=2、 周期2では $N_r = 4$ 、周期3では $N_r = 4$ に含まれるの がない場合には、例えば出力周波数指令が非同期PWM 50 で、これに対応したPWMパターンが必要である。つま

り、式(4)に従って同期PWMモードにおける位相を 決定しないと、複数のPWMパターンが必要になる。そ して、これらの場合には、各区間の各PWM周期におい て最初に出力する電圧ベクトルが異なってしまう。この ように複数のPWMパターンを持っておく必要がある方 法は、ROMの必要記憶量を増大させ、PWMモード切 換判定条件の複雑化を招いてしまう。式(4)に従って 同期PWMモードにおける位相を決定することは、これ らの問題点を回避できるというメリットがある。なお、 上記各実施の形態では、いわゆるV/f一定制御方式を 10 適用した場合について説明したが、この発明は適用上、 必ずしもこの制御方式に限られるものではない。

#### [0081]

【発明の効果】以上のように、請求項1の発明に係る3レベルインバータ装置は、電圧指令ベクトルの周波数が所定の切換基準値に達したとき切換信号を出力する手段、および上記切換信号が出力された時点のPWM周期における最後の電圧ベクトルと、切換えた場合の切換え直後のPWM周期における最初の電圧ベクトルとが同ーのスイッチング状態にあるかまたは一対のスイッチング20動作で移行可能なスイッチング状態にあるという切換判定条件のもとでPWMモードの切換えを実行する手段を備えたので、電圧ベクトルPWM方式においても、異なるPWMモード間の切換が円滑になされる。

【0082】また、請求項2の発明に係る3レベルインバータ装置は、電圧ベクトルの座標系に、位相角を等分割してなる6つの区間と、これら各区間内に電圧ベクトルの互いに隣接する3つの接点を結んでなる4つの領域とを設定し、PWMモード毎に電圧指令ベクトルが取り得る上記区間および領域に応じて各PWM周期における30電圧ベクトルの出力順序を予め決定し、これら電圧ベクトルおよびその出力順序を記憶する手段を備え、上記記憶された電圧ベクトルおよびその出力順序に基づき、PWMモードの切換判定条件の判断を行うようにしたので、記憶内容に従ってPWM周期や区間、領域の判別を行えば足り、制御動作の中で個々に切換判定条件自体の演算を行う必要がなくなり、確実で高速度の制御特性が得られる。

【0083】また、請求項3の発明に係る3レベルイン バータ装置は、非同期PWMモードまたは同期PWMモードである第1のPWMモードの同期PWMモードである第2のPWMモードの切換える場合において、切換 信号が出力された時点の上記第1のPWMモードのPW M周期における電圧指令ベクトルの位相角 $\theta$ 1を検出する手段、上記位相角 $\theta$ 1との差が所定値以内の位相角 $\theta$ 2を有する上記第2のPWMモードのPWM周期を選択する手段、および上記選択された第2のPWMモードのPWM周期とが切換判定条件を満足するか否かを判断する手段を備えたので、予め記憶しておくべき電圧ベクトルの出力順序のパ 50

ターンの種類を最小限にでき、簡便迅速な制御動作で第 1のPWMモードから第2のPWMモードへの切換が可能となる。

【0084】また、請求項4の発明に係る3レベルインバーク装置は、同期PWMモードから非同期PWMモードへ切換える場合において、上記同期PWMモードの各PWM周期の最初と最後の電圧ベクトルに中性点電圧ベクトル(直流電源の中性点出力端子に電流の出入を生じさせる電圧ベクトル)を配し、上記非同期PWMモードの各PWM周期の最初と最後の電圧ベクトルに零電圧ベクトル(すべての線間電圧が零となる電圧ベクトル)を配するようにしておき、切換信号が出力された時点の上記同期PWMモードのPWM周期との間で切換判定条件を満足する上記非同期PWMモードのPWM周期へ切換えを実行する手段を備えたので、切換後のPWM周期の選択が迅速確実にでき、同期PWMモードから非同期PWMモードへの切換が高速になされる。

【0085】また、請求項5の発明に係る3レベルインバータ装置は、異なるPWMモードへ切換えるための切換信号を出力する場合の電圧指令ベクトルの周波数の切換基準値として、上記電圧指令ベクトルの周波数の増加時に設定する値より減少時に設定する値を小さくしたので、切換時の不必要なチャタリングが起こらず、PWMモードの切換が円滑になされる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明における3レベルインバータ装置の構成図である。

【図2】 3レベルインバータの回路構成図である。

【図3】 3レベルインバータの電圧ベクトルを示す図 である。

【図4】 電圧指令ベクトルの区間を示す図である。

【図5】 電圧指令ベクトルの領域を示す図である。

【図6】 電圧ベクトルに基づいたPWM方式の原理を 示す図である。

【図7】 マイクロコンピュータ2の動作のフローチャートを示す図である。

【図8】 PWMモード決定方法のフローチャートを示す図である。

【図9】 非同期PWMモード(区間1.2.3)における電圧ベクトルの出力順序を示す図である。

【図10】 非同期PWMモード (区間4, 5, 6) に おける電圧ベクトルの出力順序を示す図である。

【図11】 スイッチング素子の動作状態と出力電圧波形とを説明する図である。

【図12】 15パルス同期PWMモードの区間1で、電圧指令ベクトルの振幅kが変化した場合の電圧ベクトルの出力順序を示す図である。

【図13】 15パルス同期PWMモードの区間1で、 電圧指令ベクトルの振幅kが変化した場合の電圧ベクト

第平9-182452

ルの出力順序を示す図である。

【図14】 15パルス同期PWMモード(区間1,2,3)の電圧ベクトルの出力順序を示す図である。

【図15】 15パルス同期PWMモード(区間4,

5. 6) の電圧ベクトルの出力順序を示す図である。

【図 16 】 15 パルス同期 PWMモードにおける位相  $\theta_2$  の決定方法のフローチャートである。

【図17】 非同期PWMモードから15パルス同期PWMモードへのPWMモード切換判定のフローチャートを示す図である。

【図18】 15パルス同期PWMモードから非同期PWMモードへのPWMモード切換判定のフローチャートを示す図である。

【図19】 9パルス同期PWMモード(区間1, 2, 3) の電圧ベクトルの出力順序を示す図である。

【図20】 9パルス同期PWMモード (区間4, 5, 6) の電圧ベクトルの出力順序を示す図である。

【図21】 15パルス同期PWMモードから9パルス 同期PWMモードへのPWMモード切換判定のフローチャートを示す図である。

【図22】 9パルス同期PWMモードから15パルス 同期PWMモードへのPWMモード切換判定のフローチ ャートを示す図である。

【図23】 3パルス同期PWMモードの電圧ベクトルの出力順序を示す図である。

【図24】 1パルス同期PWMモードの電圧ベクトルの出力順序を示す図である。

【図25】 PWMモード切換周波数のヒステリシス幅を示す図である。

【図26】 PWMモード切換周波数にヒステリシス幅 がある場合のPWMモード決定方法のフローチャートを 10 示す図である。


【図27】 PWMモード切換後の位相 θ₂を決定する 2種類の方法について説明する図である。

【図28】 三角波比較PWM方式の原理を示す図である。


#### 【符号の説明】

1 電圧指令ベクトル発生手段、2 マイクロコンピュータ、3 クロック信号発生手段、4,5 カウンタ、6 電圧ベクトル選択手段、7 スイッチング信号作成手段、8 3レベルインバータ、9 直流電源、10,11 平滑コンデンサ、12~15,23~26,34~37 スイッチング素子、22,33,44 出力端子。

【図2】

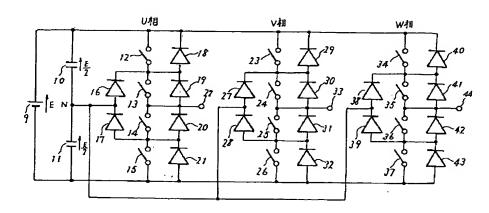


【図1】

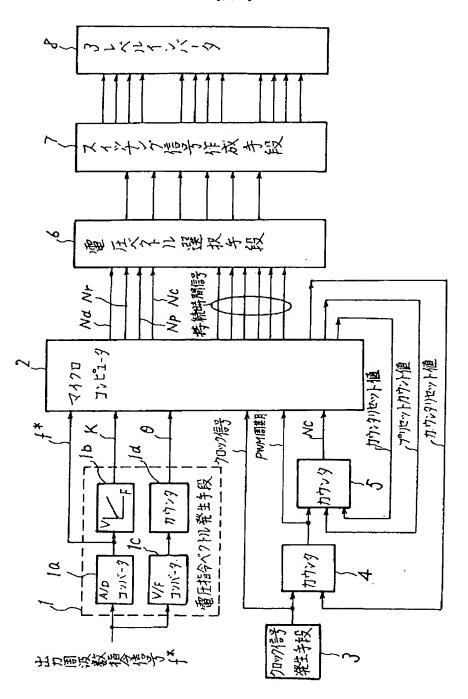


【図3】


【図4】

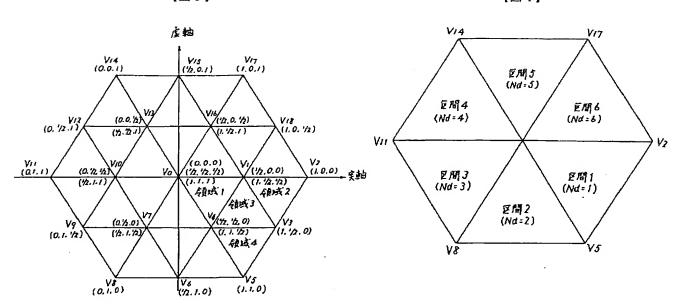




【図6】

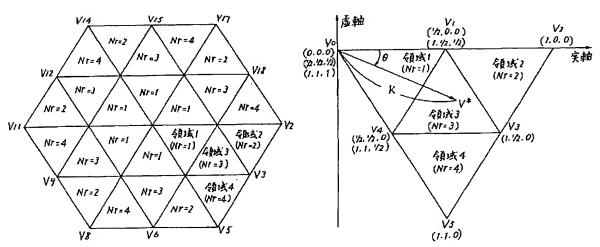

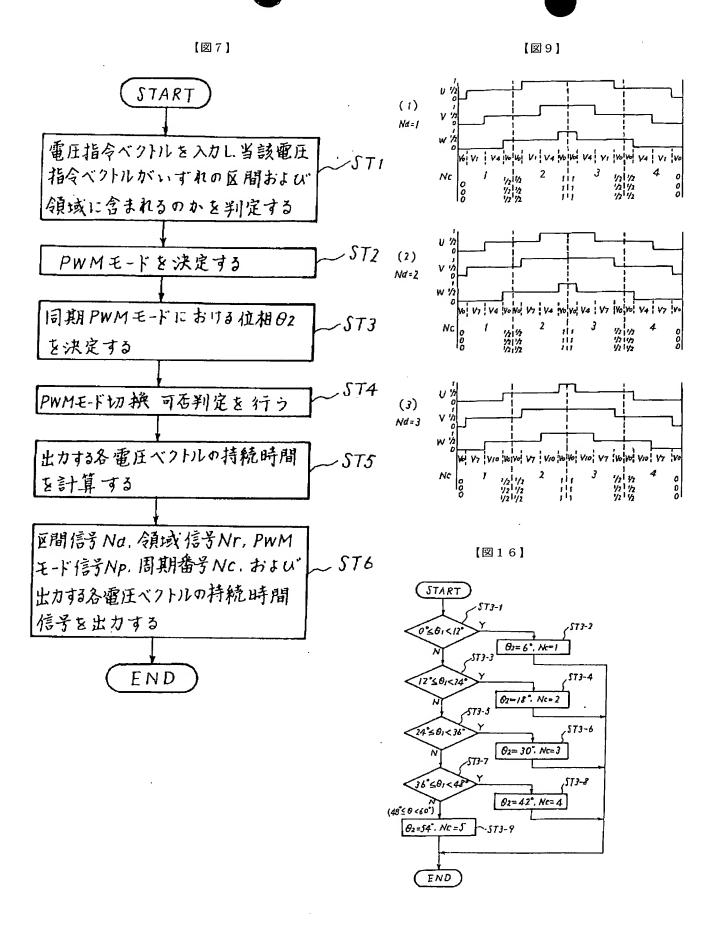


【図8】

【図25】

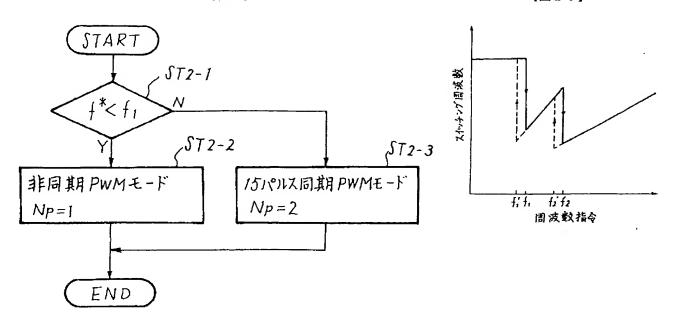



【図10】


【図11】

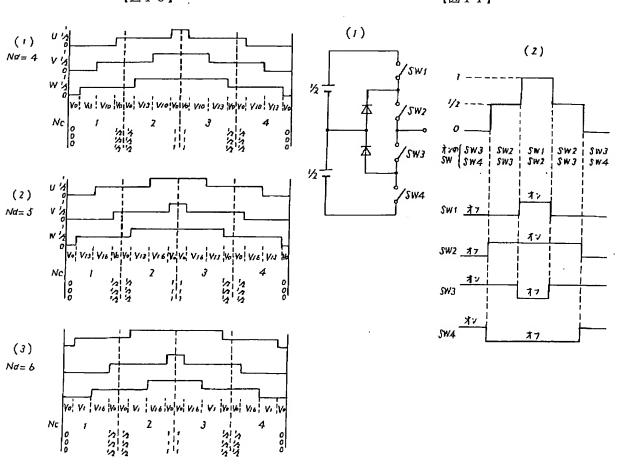


【図12】

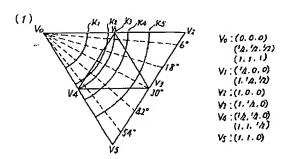


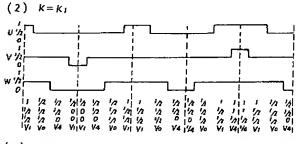


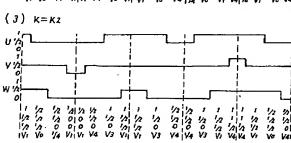


#### 【図13】

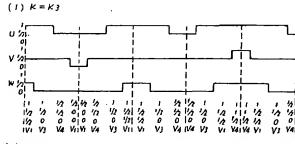


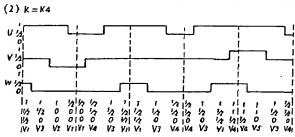


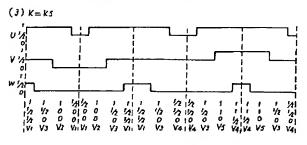


【図22】

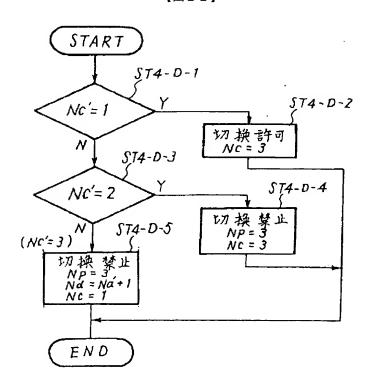

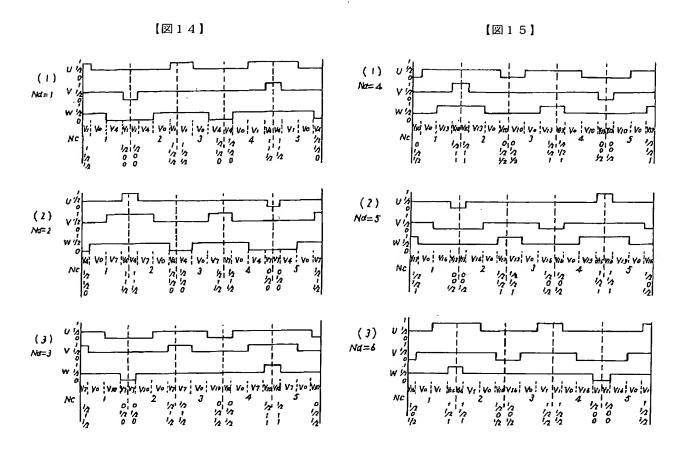

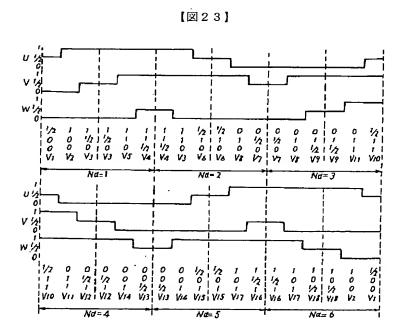


【図17】

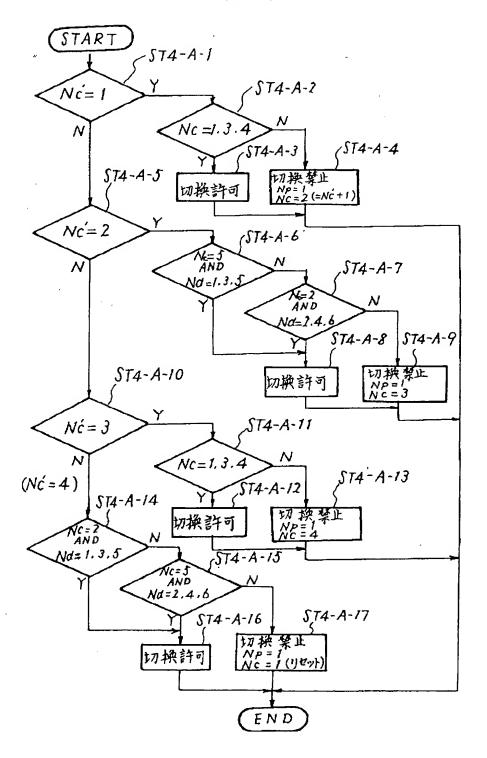


【図18】


【図19】

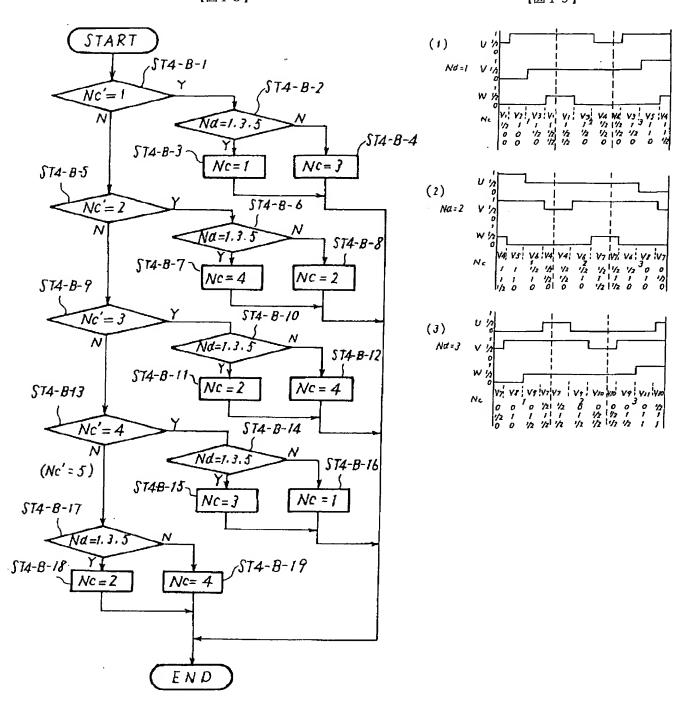


【図20】

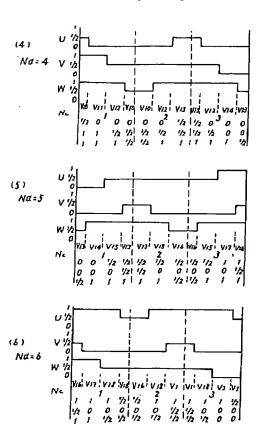


【図21】

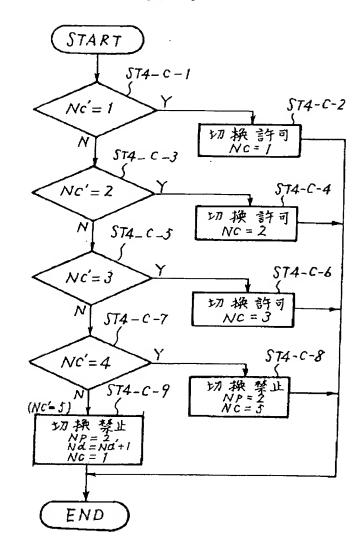

【図27】

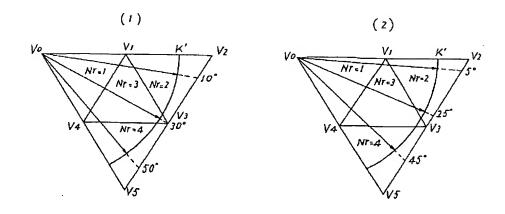


【図24】

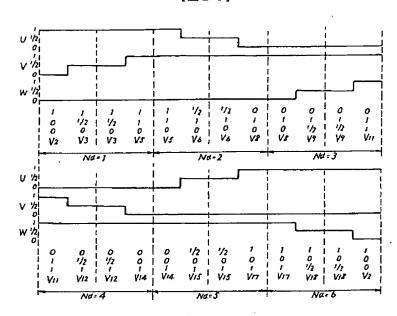

【図26】

【図28】

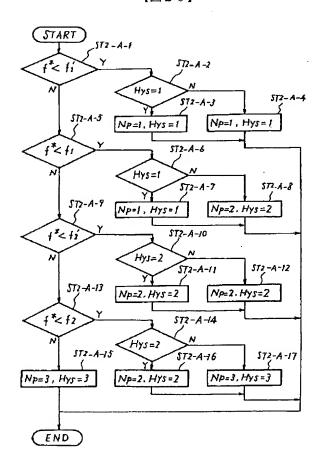



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

OTHER:

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.